

晋江市水利局文件

晋水〔2023〕355号

晋江市水利局关于 2023 年第二轮水利安全生产“双随机”检查结果的通报

福建省晋江水务集团有限公司，晋江市新安水库水资源调配中心，泉州安平供水有限公司、福建晋江英泉自来水有限公司、福建省晋江自来水股份有限公司：

根据《晋江市水利局关于印发〈2023 年度在建工程和运行管理工程水利安全生产综合检查“双随机一公开”抽查工作实施方案〉的通知》（晋水〔2023〕57号）文件要求，2023 年 11 月 17 至 11 月 30 日经组织对福建省晋江水务集团有限公司，晋江市新安水库水资源调配中心，泉州安平供水有限公司、福建晋江英泉自来水有限公司、福建省晋江自来水股份有限公司

等 5 个水利工程管理单位、涉水行业企业，以及晋江市水源地初期雨水截流工程、晋江市溪边水库至草洪塘水库原水工程等 2 个工程开展水利安全生产综合检查“双随机”抽查，共发现一般安全隐患 44 处（详见附件）。

请各水利工程管理单位、涉水行业企业、在建水利工程项目参建单位针对本次抽查发现的安全隐患问题，认真研究整改方案，制定有效措施，抓好安全隐患闭环整改，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，健全完善安全生产制度，强化安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，全面落实安全防范措施，确保安全无事故。相关整改落实情况请于 12 月 15 日前以正式文件报市水利局监管科。

附件：晋江市水利局安全生产检查“双随机一公开”检查情况



2023 年 12 月 13 日

（联系人：李工 电话：85680257）

附件

晋江市水利局安全生产检查“双随机一公开”检查情况

| 项目名称 | 检查时间 | 检查问题 | 整改要求 |
|----------------|-------|---|------------------------------|
| 水务集团 | 11.24 | 1. 抽检晋南污水厂，厂区水处理管道无介质流向标识 2. 加药间液位计最低液位无明显标志 | 限12月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科 |
| 福建省晋江自来水股份有限公司 | 11.17 | 1. 现场个别场所需增加警示标志 | 限12月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科 |
| 福建晋江英泉自来水有限公司 | 11.24 | 1. 厂区杂草茂盛存在火灾隐患 2. 盐酸库房门老化变形 | 限12月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科 |
| 泉州安平供水有限公司 | 11.28 | 1. 公司已排查出厂区部分树木与高压电线的安全距离不满足规范要求 2. 四合一气体检测仪设备仅一台，建议新增一台 3. 厂区部分阀门无开阀标牌，部分设备无铭牌 | 限12月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科 |
| 晋江市新安水库水资源调配中心 | 11.30 | 动力设备间地上无标线 | 限12月15日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--|---|
| <p>晋江市溪边水库至草原水塘水管工程</p> | <p>11.23</p> | <p>(一) 施工现场检查发现的主要问题 1、 施工项目部除项目经理在岗外，其余项目部人员均不在岗； 2、 监理单位总监未在岗； 3、 施工现场扬尘较大，洒水降尘工作落实不到位； 4、 桩号 0+862 处钢板桩支护未按图纸要求设置横向支撑。 (二) 施工、监理单位安全内业资料检查发现的主要问题 1、 监理单位：福建省江海工程管理有限公司 (1) 无工程强制性条文检查记录； (2) 监理例会频次不足； 2、 施工单位：福建大河水电工程有限公司 (1) 项目部人员未签定安全生产责任状； (2) 安全生产培训计划针对性不强，无项目部人员和劳务人员三级安全培训考试记录； (3) 三级施工安全技术交底记录签字手续不全； (4) 危险源辨识记录不全，记录不够完整； (5) 安全生产例会频次不足，安全生产检查频次不足，检查记录不规范，隐患排查记录不规范； (6) 项目经理、安全员应急演练； (7) 未开展有限空间应急演练； (8) 事故报告制度不规范，无事故排查台账表。 (9) 未对职工进行消防宣传教育，无消防检查记录。 (三) 勘察设计单位：中国市政工程中南设计研究院有限公司 (1) 工程建设强制性标准识别资料缺。</p> | <p>限 12 月 15 日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监督科</p> |
| <p>晋江市水源地初期雨水工程</p> | <p>11.24</p> | <p>(一) 施工现场检查发现的主要问题 (1) 高压旋喷桩泥浆池未设置护筒，泥浆直流入农田，且周边未设置防护措施，存在安全隐患； (2) 施工临时用电电缆未架空，个别地方电缆老化破损，控制柜接电直接用电排插，未设置控制柜，存在安全隐患； (3) 高压旋喷桩施工时未按频次测泥浆比重（比重计已坏掉）； (4) 现场刚施工完成的高压旋喷桩无打桩记录； (5) 草塘洪塘箱涵已浇筑的砼多处蜂窝麻面、跑模，砼平整度不满足</p> | <p>限 12 月 15 日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监督科</p> |

规范要求;

(6)草塘翼墙连接处未按设计图纸设置伸缩缝,下游护坦结构层未按图纸施工;
(7)截流沟模板未涂刷脱模剂,开挖坡度不满足设计要求,基坑周边安全警示标志不足。
(8)监理单位人员不到位,施工现场安全监管工作不到位,高压旋喷桩无旁站记录;

(9)未按规定对混凝土拌和质量进行监督检查;
(10)草塘翼墙无承载力检测记录;

(二)施工单位、监理单位安全内业资料检查发现的主要问题

1、监理单位:福建省闽泰工程咨询有限公司

(1)强制性条文检查记录不规范;

(2)未定期召开监理例会,监理例会记录不全;

(3)无安全生产事故台帐;

2、施工单位:福建省五洲建设集团有限公司

(1)项目部人员未签订安全生产责任书;

(2)无安全生产培训记录;

(3)未定期开展安全生产检查,无检查和整改记录;

(4)特种作业人员证书不全;

(5)未定期开展隐患排查;

(6)无事故报告制度和事故报告台帐;

(7)无施工作业班组向作业人员交底的记录;

(8)无管道施工毗邻建筑物、地下管线的专项防护实施方案;

(9)开工前未及时进行渣土运输相关手续(正在办理中)。

(10)未制定消防安全制度、消防安全操作规程,未明确消防安全责任人,未开展消防检查。

抄送：泉州市水利局。

晋江市水利局

2023年12月13日印发